ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 50030.5.4 — 2011 (МЭК 60947-5-4: 2002)

Аппаратура распределения и управления низковольтная

Часть 5.4

АППАРАТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОММУТАЦИИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов. Специальные испытания

IEC 60947-5-4:2002
Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-4: Control circuit devices and switching elements — Method of assessing the performance of low-energy contacts — Special tests
(MOD)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2013

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 Подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «ВНИИэлектроаппарат» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2011 г. № 695-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60947-5-4:2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-4. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов. Специальные испытания» (IEC 60947-5-4:2002 «Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-4: Control circuit devices and switching elements — Method of assessing the performance of low-energy contacts — Special tests»).

При этом разделы 1—10 и приложение А полностью идентичны, а приложение ДА дополняет их с учетом потребностей национальной экономики Российской Федерации и/или особенностей российской национальной стандартизации.

Приложение ДБ содержит сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения и цель . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . 1
3 Определения и перечень применяемых условных обозначений . . . 2
3.1 Термины и определения . . . 2
3.2 Перечень применяемых условных обозначений . . . 3
4 Общие принципы . . . 4
5 Общий метод испытаний . . . 4
6 Общие характеристики . . . 5
6.1 Методы измерений . . . 5
6.2 Последовательность операций . . . 6
6.3 Электрические характеристики . . . 7
6.4 Характеристики оперирования . . . 7
7 Характеристика дефектов . . . 7
7.1 Базовый метод . . . 7
7.2 Наблюдение за нагрузкой . . . 8
8 Условия окружающей среды . . . 8
8.1 Нормальные условия . . . 8
8.2 Предварительная обработка . . . 8
8.3 Особые условия . . . 8
9 Порядок оформления протоколов испытаний . . . 8
9.1 Критерий отказа . . . 8
9.2 Внесение в протокол сведений о частоте отказов . . . 8
10 Информация, включаемая в протокол испытаний . . . 10
Приложение А (обязательное) Рекомендуемые формы информации, предоставляемой изготовителем 11
Приложение ДА (обязательное) Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики и требования национальных стандартов Российской Федерации на электротехнические изделия . . . 13
Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте . . . 14
Библиография . . . 15

Введение

Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60947-5-4:2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-4. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов. Специальные испытания».

В настоящем стандарте раздел «Нормативные ссылки» изложен в соответствии с ГОСТ Р 1.5—2004 и выделен курсивом. В тексте соответствующие ссылки выделены курсивом.

Сведения о ссылочных международных стандартах, не введенных в качестве национальных или при отсутствии соответствующих национальных стандартов, приведены в разделе «Библиография».

Разработка настоящего стандарта связана с тем, что включение в производственные процессы электронных систем и программируемых контроллеров вызывает необходимость применения элементов коммутации в низковольтных цепях управления и определения прогнозируемого поведения контактов путем использования точных методов испытаний при определенных заданных параметрах (например, коммутируемое напряжение и ток: 24 В, 1 мА; 5 В, 10 мА).

Настоящий стандарт может быть использован при оценке соответствия низковольтных комплектных устройств распределения и управления требованиям технических регламентов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аппаратура распределения и управления низковольтная

Часть 5.4

АППАРАТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОММУТАЦИИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов. Специальные испытания

Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-4. Control circuit devices and switching elements. Method of assessing the performance of low-energy contacts. Special tests

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения и цель

Настоящий стандарт распространяется на разделяемые контакты, применяемые в области эксплуатации элементов коммутации для цепей управления.

Настоящий стандарт рассматривает две области номинальных напряжений:

a) от 10 до 24 В включительно для контактов, коммутирующих нагрузки и подверженные электрической эрозии, например вводы программируемых контроллеров;

b) ниже 10 В (обычно 5 В) для контактов, коммутирующих цепи управления с незначительной электрической эрозией, например электронных цепей.

Настоящий стандарт не распространяется на контакты, применяемые в области контроля сверхнизких токов, например датчики или системы термопар.

Целью настоящего стандарта является представление метода оценки рабочих характеристик слаботочных контактов, располагающего:

- терминологией;
- общими принципами методов испытаний, позволяющими контролировать и регистрировать поведение контактов при каждом оперировании;
- функциональными основами для определения общего испытательного оборудования;
- предпочтительными испытательными параметрами,
- специальными условиями испытания контактов специального назначения (например, коммутация вводов программируемых контроллеров (далее — ПК));
- информацией, указываемой в протоколе испытаний;
- разъяснением и представлением результатов испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50030.1—2007 (МЭК 60947-1:2004) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (МЭК 60947—5-1:2003) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления

ГОСТ Р 51841—2001 (МЭК 61131-2—92) Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 11478—88 (МЭК 68-1—88) Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов

Издание официальное

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения и перечень применяемых условных обозначений

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями.

В настоящем стандарте термин «период времени» («time interval») для соответствия терминологии определяют как «число циклов оперирования» («number of operating cycles»).

3.1.1 **надежность** (reliability): Вероятность того, что объект может выполнять требуемую функцию в данных условиях в течение данного периода времени (t_1, t_2).

Примечания

1 Обычно изначально подразумевается, что объект в состоянии выполнить требуемую функцию в начале временного периода.

2 Термин «надежность» также используют для обозначения работоспособности, характеризуемой этой вероятностью (МЭК 60050-191) [1].

[МЭК 60050-191] [1]

3.1.2 **надежность контакта** (contact reliability): Вероятность того, что контакт может выполнить требуемую функцию в данных условиях в течение данного числа циклов оперирования.

3.1.3 **отказ** (failure): Потеря объектом способности выполнять требуемую функцию.

Примечания

1 После отказа объект имеет неисправность.

2 Отказ — это событие в отличие от неисправности, которое является состоянием.

3 Данное понятие по определению не касается программного обеспечения в чистом виде.

[МЭК 60050-191] [1]

3.1.4 **дефект** (defect): Невыполнение требуемого или ожидаемого в силу объективных причин, в том числе связанное с безопасностью.

Примечание — Требуемое или ожидаемое должно быть выполнимым в сложившихся обстоятельствах.

3.1.5 **эксплуатационная частота отказов λ_{ob}** (observed failure rate λ_{ob}): Для заданного периода в ресурсе объекта отношение общего числа отказов в образце к суммарному эксплуатационному числу циклов в этом образце. Эксплуатационная частота отказов должна быть объединена с действительным и установленным числом циклов оперирования (или суммарным числом циклов оперирования) в ресурсе объекта и в заданных условиях эксплуатации.

3.1.6 **экспериментальная частота отказов λ_c** (assessed failure rate λ_c): Частота отказов объекта, определяемая предельным значением или значениями интервала достоверности, связанного с заданным уровнем достоверности, основанного на тех же данных, что и эксплуатационная частота отказов номинально идентичных объектов.

Примечания

1 Источник данных должен быть указан.

2 Результаты могут собираться (объединяться) только в том случае, если все условия аналогичны.

3 Должно быть указано предполагаемое распределение отказов по времени.

4 Должен быть указан применяемый интервал: однопредельный или двухпредельный.

5 Если указано только одно предельное значение, то это всегда верхний предел.

3.1.7 **период постоянной частоты отказов** (constant failure rate period): Такой период, при его наличии, в ресурсе объекта, не подвергавшегося восстановлению, в течение которого частота отказов является фактически постоянной.

Примечание — При оценке надежности частоту отказов λ часто принято считать постоянной, так что наработки до отказа распределены условно.

[МЭК 60050-191] [1]

3.1.8 **блок управления** (controlling unit): Устройство, подающее команды на выполнение заданного цикла испытаний, осуществляющее контроль за синхронизацией и передачей команд (например пуск, измерение, остановка).

3.1.9 **устойчивое состояние** (steady state) (контактов после замыкания): Состояние контакта после механической стабилизации (после «дребезга») при оперировании.

3.1.10 **нагрузка** (load): Устройство, управляемое испытуемым контактом.

3.1.11 **периодичность включения** (duty ratio): Отношение для данного интервала времени нахождения под нагрузкой ко всему времени.

[МЭК 60050-151] [2]

3.1.12 **падение напряжения в контакте U_k** (contact voltage drop U_k): Напряжение между контактными элементами в устойчивом состоянии.

3.1.13 **падение напряжения в поврежденном контакте U_{kd}** (defect contact voltage drop U_{kd}): Значение падения напряжения, при котором зарегистрирован дефект, если время его превышает t_d.

3.1.14 **время дефекта t_d** (defect time t_d): Минимальное время, в течение которого падение напряжения в контакте, превышающее U_{kd}, считают дефектом.

3.1.15 **напряжение включения U_{ON}** (ON voltage U_{ON}): Минимальное напряжение, необходимое для активирования нагрузки из отключенного во включенное состояние.

3.1.16 **время включения t_{ON}** (ON time t_{ON}): Соответствующее минимальное время подачи напряжения для активирования нагрузки из отключенного во включенное состояние.

3.1.17 **напряжение отключения U_{OFF}** (OFF voltage U_{OFF}): Максимальное напряжение, необходимое для дезактивирования нагрузки из включенного в отключенное состояние.

3.1.18 **время отключения t_{OFF}** (OFF time t_{OFF}): Соответствующее минимальное время для изменения состояния из включенного в отключенное, если напряжение упадет до U_{OFF} или ниже.

3.2 Перечень применяемых условных обозначений

В настоящем стандарте применяются следующие условные обозначения.

AX — вспомогательный контакт (см. рисунок 2);
B — коэффициент статистического анализа (см. таблицу 1);
c — уровень достоверности,
C — испытуемый контакт;
I — испытательный ток,
m_c — среднее статистическое экспериментальное постоянное число циклов наработки до отказа (нижний предел) при уровне достоверности *c* ($m_c = 1/\lambda_c$);
M — измерение падения напряжения или контроль нагрузки (см. рисунок 4);
n — число испытательных образцов в начале испытания (см. рисунок 4);
N — число циклов оперирования (см. 9.2.2);
N — число циклов оперирования для образца i (см. 9.2.2);
*N** — общее (суммарное) число циклов оперирования (см. 9.2.2);
r — число отказов;
t_b — время, необходимое для достижения устойчивого состояния (см. рисунок 4);
t_d — время дефекта (см. 3.1.14);
t_c — конечное время без наблюдения до отключения тока (см. рисунок 4);
t_e — интервал времени между размыканием *AX* и *C* (см. рисунок 5);
t_i — начальное время без наблюдения после подачи тока (см. рисунок 4);
t_m — время измерения падения напряжения на контакте U_k или контроль нагрузки (см. рисунок 4);
t_{OFF} — время отключения (см. 3.1.18);
t_{ON} — время включения (см. 3.1.16);
t_p — время прохождения тока (см. рисунок 4);
t_s — время устойчивого состояния испытуемого контакта (см. 3.1.9 и рисунок 4);
U — напряжение питания испытательной цепи;
U_k — падение напряжения на контакте (см. 3.1.12);
U_{kd} — падение напряжения в поврежденном контакте (см. 3.1.13);
U_L — напряжение на выходных выводах (см. рисунок 3);
U_{OFF} — напряжение отключения (см. 3.1.17);
U_{ON} — напряжение включения (см. 3.1.15);
T — период испытательного цикла (см. рисунок 4);
λ — фактическая постоянная частота отказов;
λ_c — экспериментальная частота отказов (верхний предел) при уровне достоверности *c*;
λ_{ob} — эксплуатационная частота отказов (рассчитанная по испытанию) (см. 3.1.5).

4 Общие принципы

Предлагается метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов при проведении специальных испытаний. Поскольку отказы таких контактов — редкое явление, метод основан на длительном наблюдении испытуемых контактов.

В базовом методе (см. 6.1.1) при каждом оперировании измеряют падение напряжения между выводами замкнутого контакта (устойчивое состояние — см. 3.1.9) и сравнивают с установленным пороговым значением.

В альтернативном методе в каждом рабочем цикле наблюдают за поведением нагрузки.

Измерение выполняют при постоянном напряжении *U* (см. рисунки 2 и 3). Испытуемый контакт (контакты) монтируют и подсоединяют как при нормальной эксплуатации и в условиях окружающей среды в соответствии с разделом 8. Измерение падения напряжения производят непосредственно на присоединительных выводах контактов или нагрузки (см. 6.1.2).

В рекомендуемых здесь базовом и альтернативном методах (см. 6.1.1 и 6.1.2) испытуемые контакты коммутируют (включают и отключают) нагрузку.

При испытаниях без коммутирования нагрузки анализ может быть проведен с тем же самым оборудованием. Поэтому испытательное оборудование для этих целей должно быть определенной конструкции.

Возможно проведение испытаний контактов в специальных средах (например, сухое тепло, пыль, влажное тепло, H_2S и т. д.). Такие среды должны быть предметом согласования между потребителем и изготовителем и выбраны из указанных в серии стандартов МЭК 60068-2 [3] (см. раздел 8).

В базовом методе испытания проводят с постоянным током. Должны быть приняты меры предосторожности при проведении низковольтных измерений (например, использование экранированных кабелей).


При испытании с нагрузкой следует быть осторожным с падениями напряжения, иными, чем падение напряжения в контакте (использование стабилизированного источника питания).

Необходимо избегать посторонних воздействий, способных повлиять на результаты (например, вибрации).

5 Общий метод испытаний

Испытательное оборудование (см. рисунок 1) контролирует:

- действие испытуемых контактов;
- электрические источники питания для контактных цепей;
- измерение падения напряжения в контакте в базовом методе или наблюдение за состоянием нагрузки в альтернативном методе;
- обнаружение и запись дефектов и отказов каждого из испытуемых контактов.

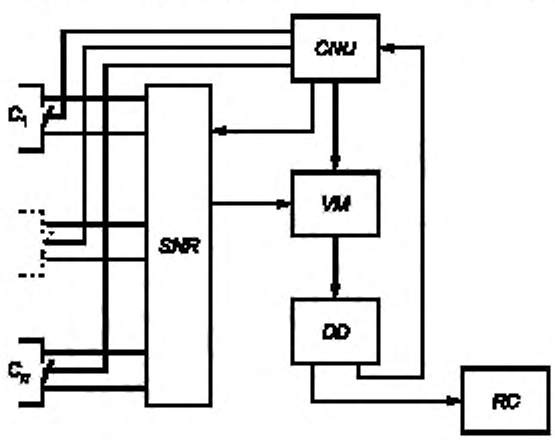

$C_1,\ldots, C_n$ — испытуемые контакты; *SNR* — сканер; *DD* — обнаружение дефектов; *CNU* — блок управления; *VM* — устройство измерения напряжения, *RC* — запись результатов

Рисунок 1 — Функциональная схема испытательного оборудования

Для обеспечения достоверной статистической оценки частоты отказов следует испытать восемь и более контактов типа, подвергаемого испытаниям.

Примечание — Где применимо, должны быть испытаны как замыкающие, так и размыкающие контакты.

От всего объема испытания число циклов оперирования на износостойкость должно составлять не менее 25 % и не более 100 % с числом слаботочных циклов, указанным изготовителем.

Если не установлено иное, указанное число должно быть для оперирования на механическую износостойкость.


Испытательное оборудование должно включать средства проверки последовательности испытательных действий, особенно состояния испытуемых контактов, а также калибровки измерительных приборов.

6 Общие характеристики

6.1 Методы измерений

6.1.1 Измерения на контактах (базовый метод)

Измерение (определение падения напряжения в контакте) проводят непосредственно на присоединительных выводах контактов согласно рисунку 2.

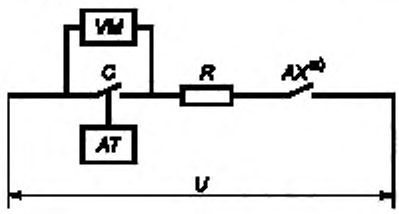

[a] *AX* выбирают с низким механическим «дребезгом» и стабильным падением напряжения в контакте.

C — испытуемый контакт. *U* — источник напряжения постоянного тока; *R* — активная нагрузка; *VM* — устройство измерения напряжения; *AX* — вспомогательный контакт для включения и отключения тока при отсутствии коммутирования нагрузки испытуемым контактом, *AT* — приводная функция испытуемого контакта

Рисунок 2 — Типичная испытательная цепь для базового метода


6.1.2 Наблюдение за нагрузкой (альтернативный метод)

В данном методе контакт испытывают наблюдением за поведением нагрузки по рисунку 3.

Настоящий метод соответствует нормальным условиям эксплуатации и дает результаты, зависящие от характеристик нагрузки. Результаты могут быть сравнимы только в случае нагрузок с идентичными характеристиками.

Характеристики нагрузки напрямую связаны с поведением источника напряжения.

Поэтому необходимо иметь устойчивый (лучше, чем ± 1 %) бесперебойный источник питания (по поводу максимальной пульсации источника питания (см. 6.3.1).

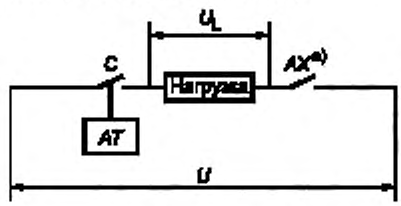

[a] *AX* выбирают с низким механическим «дребезгом» и стабильным падением напряжения в контакте.

C — испытуемый контакт; *U* — источник напряжения (постоянного или переменного тока), U_L — напряжение на выходных выводах; *AT* — приводная функция испытуемого контакта; *AX* — вспомогательный контакт

Рисунок 3 — Испытательная цепь для наблюдения за нагрузкой


Примечание — Один контакт *AX* может быть использован для нескольких испытуемых контактов до тех пор, пока не произойдет превышение параметра контакта *AX*. При этом каждый контакт контролируется, включая индивидуальное сопротивление *R*. *AX* выбирают с низким механическим «дребезгом» и стабильным падением напряжения в контакте.

6.2 Последовательность операций

В данных рекомендуемых испытаниях (базовый или альтернативный метод) испытуемый контакт коммутирует нагрузку, а контакт *AX* во время испытания постоянно замкнут. Схема последовательности приведена на рисунке 4.


Для специальных назначений испытуемый контакт не коммутирует нагрузку. Пример схемы последовательности приведен на рисунке 5.

Функции (*C*, *I* и т. д.), представленные в данных схемах, приведены на рисунках 4 и 5. Функция *M* фактически является функцией измерения падения напряжения в контакте в базовом методе. Она также может служить для контроля или записи состояния нагрузки в альтернативном методе.

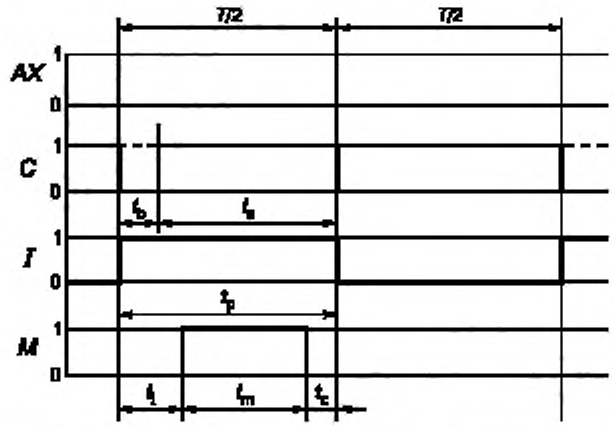

C — испытуемый контакт; *I* — испытательный ток, *M* — измерение падения напряжения или контроль нагрузки; *T* — период испытательного цикла; *AX* — вспомогательный контакт; t_b — время, необходимое для достижения устойчивого состояния («дребезг» закончен), составляет не менее 10 мс; t_c — конечное время без наблюдения до отключения тока (например, t_c = 10 % t_p); t_i — начальное время без наблюдения после подачи тока, t_i ≤ 40 % t_p и не менее 10 мс; t_m — время измерения падения напряжения в контакте (U_k) или контроль нагрузки; t_p — время прохождения тока; t_s — время устойчивого состояния испытуемого контакта

Рисунок 4 — Схема последовательности с контактами, коммутирующими нагрузку

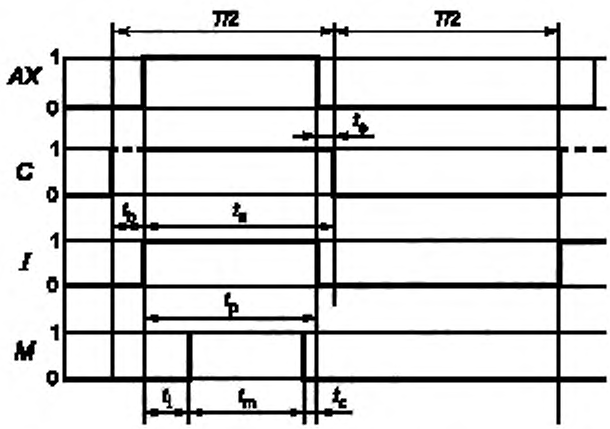

C — испытуемый контакт; *I* — испытательный ток, *M* — измерение падения напряжения или контроль нагрузки; *T* — период испытательного цикла, *AX* — вспомогательный контакт; t_b — время, необходимое для достижения устойчивого состояния («дребезг» закончен), составляет не менее 10 мс; t_c — конечное время без наблюдения до отключения тока (например, t_c = 10 % tp); t_a — интервал времени между размыканием *AX* и *C*, t_i — начальное время без наблюдения после подачи тока, t_i ≤ 40 % tp и не менее 10 мс; t_m — время измерения падения напряжения в контакте (U_k) или контроль нагрузки; t_p — время прохождения тока; t_s — время устойчивого состояния испытуемого контакта

Рисунок 5 — Схема последовательности без контактов, коммутирующих нагрузку

6.3 Электрические характеристики

6.3.1 Характеристики источника питания для базового метода

6.3.1.1 Напряжение источника питания

Напряжение источника питания для испытательных цепей (см. рисунок 2) должно быть:

- 24 В ± 5 % постоянного тока (включая пульсацию) или
- 5 В ± 5 % постоянного тока (включая пульсацию).

Примечание — При испытании контактов рекомендуется менять направление прохождения тока через контакты через равные промежутки времени. Это должно быть отражено в протоколе испытаний.

6.3.1.2 Ток

В базовом методе с незначительным контактным сопротивлением (при выводах, замкнутых накоротко) ожидаемый ток для испытания выбирают из следующих значений: 1 мА, 5 мА, 10 мА, 100 мА, при этом предпочтительным является 10 мА.

Ток не должен превышать параметра контактов в заданных условиях испытания.

Допуск составляет ± 5 % номинального значения (с регулированием при фактическом напряжении U).

6.3.2 Источник питания для альтернативного метода

Источник питания зависит от требований к нагрузке. В любом случае его стабильность должна быть выше, чем ± 1 % регулируемого напряжения (см. рисунок 3).

6.3.3 Характеристики активной нагрузки

6.3.3.1 Общие положения

Нагрузка характеризуется следующими параметрами:

- напряжением включения U_{ON};
- напряжением отключения U_{OFF};
- задержкой при включении t_{ON};
- задержкой при отключении t_{OFF}.

Нагрузка активируется (состояние включения) при $U_L \geq U_{ON}$ в течение времени $t \geq t_{ON}$ и возвращается в состояние отключения при $U_L \leq U_{OFF}$ в течение времени $t \geq t_{OFF}$.

6.3.3.2 Использование программируемого контроллера (система ПК по *ГОСТ Р 51841*)

Наименование изготовителя и обозначение типа системы ПК должны быть отражены в протоколе испытаний.

6.3.3.3 Контактор или реле

Поскольку испытание имеет прикладное назначение, источник питания может быть переменного либо постоянного тока, по применению.

Применяемую нагрузку выбирают по рекомендации изготовителя. Применение нагрузки должно быть указано в протоколе испытаний. Также должен быть указан тип нагрузки (диод, варистор, резисторно-конденсаторная цепь (*RC*)).

В случае, когда нагрузка является электромеханическим устройством, ее подвергают испытанию на механический износ.

Нагрузку последовательно меняют до того, как она достигнет указанного механического износа.

Наименование изготовителя нагрузки и обозначение ее типа указывают в протоколе испытаний.

6.4 Характеристики оперирования

Цикл оперирования выбирают согласно *ГОСТ Р 50030.1* (пункт 4.3.4.3) соответственно устройству и испытуемой нагрузке.

Периодичность включения для испытуемых контактов составляет 50 %.

В ряде случаев для приведения в действие контактов необходим управляющий механизм.

Рабочие условия подобного механизма приведены в *ГОСТ Р 50030.5.1* (пункт 8.3.2.1).

7 Характеристика дефектов

7.1 Базовый метод

7.1.1 Общие положения

Испытательное оборудование должно быть способно обнаружить падение напряжения в контакте выше, чем U_{kd}, удерживающееся в течение времени $t \geq t_d$. Требуемое значение t_d зависит от назначения и должно быть указано в протоколе испытаний; при этом предпочтительными значениями являются t_d, равное 1 мс и 5 мс.

Значение U_{kd} зависит от назначения. Предпочтительные значения 1 %, 10 %, 25 % U.

В операции принимают во внимание только один дефект, даже если случилось несколько дефектов проводимости (промежуточный контакт) в течение t_m.

Примечание — Характеристика дефектов, приведенная в настоящем стандарте, является условной. На деле возможно, что такой дефект никогда не вызовет нарушения функционирования.

7.1.2 Калибровка порога чувствительности

Для постоянных значений U и I испытуемый контакт заменяют калибровочным сопротивлением и регулируют его до получения U_{kd}. Обнаруживающее (или записывающее) устройство регулируют на срабатывание в пределах заданных допусков измерения.

7.1.3 Наблюдение (в течение t_m)

- для аналоговых измерений: время измерения t_m (см. рисунки 4 и 5);
- для выборочных замеров при высокой частоте: время измерения t_m должно быть, как показано на рисунках 4 и 5, а время между двумя выборочными замерами должно быть менее чем t_d /2.

7.2 Наблюдение за нагрузкой (рисунок 3)

7.2.1 Измерение падения напряжения

В первом методе наблюдения можно использовать тот же принцип, что и в 7.1: аналоговый или выборочный замер U_L. В случае если $U_L < U_{ON}$ в течение $t \geq t_{OFF}$ (см. 6.3.3), это является дефектом.

7.2.2 Анализ состояния нагрузки

Его проводят подсчетом числа оперирования нагрузкой. В этом случае число учитываемых дефектов равно разнице между числом контактных оперирований и числом изменений нагрузки.

8 Условия окружающей среды

8.1 Нормальные условия

Нормальные условия определены в *ГОСТ 11478* (подраздел 5.3):

- температуры — от 15 °С до 35 °С;
- относительной влажности — от 25 % до 75 %;
- давления — от 86 до 106 кПа.

8.2 Предварительная обработка

Испытуемые контакты помещают на 24 ч в испытательные условия окружающей среды, указанные в 8.1. Однако если условия отличаются от вышеуказанных, это должно быть оговорено в протоколе испытаний и приведено описание методики.

8.3 Особые условия

Для особых назначений могут потребоваться специальные испытания, проводимые в контролируемых условиях окружающей среды. Такие условия выбирают из серии МЭК 60068-2 [3].

9 Порядок оформления протоколов испытаний

9.1 Критерий отказа

Считают, что отказ контакта происходит после трех дефектов.

Факт отказа контакта и число циклов оперирования при отказе данного контакта регистрируют.

Рекомендуется проведение ускоренного испытания.

После одного отказа (трех дефектов) контакт считают непригодным для дальнейшей статистической оценки. Его изымают из испытания и заменяют новым, чьи рабочие характеристики учитывают в статистическом анализе (см. 9.2, испытание с заменой объекта, подвергшегося отказу).

9.2 Внесение в протокол сведений о частоте отказов

9.2.1 Общие положения

В случае, когда можно допустить, что частота отказов является постоянной в данном испытании (см. МЭК 60605-6) [4], пределы достоверности, дающие расчетные значения, могут быть получены исходя из распределения χ^2.

Для одностороннего интервала при уровне достоверности c верхним пределом частоты отказов является λ_c для расчетной частоты отказов при $0 < \lambda < \lambda_c$.

Расчетное число циклов наработки до отказа равно: $m_c = 1/\lambda_c$.

Частота отказов выражена значением λ_c при данном уровне достоверности c.

Предпочтительными значениями уровня достоверности c являются 60 % и 90 %.

Для ускоренных испытаний способ оценки λ_c или m_c приведен ниже:

- для отказов незаменяемых объектов испытания;
- для отказов при наличии заменяемых объектов испытания.

9.2.2 Оценка λ_c для незаменяемых поврежденных объектов

λ_{ob} = (число отказов объектов)/(общее число циклов оперирования).

$\lambda_{ob} = r/N^*$,

где $N^* = N_1 + N_2 + \ldots. N_r + (n - r) N$;

$N_1, N_2, \ldots.., N_r$ — циклы оперирования объектов, поврежденных при испытании.

$\lambda_c = K_c/N^*$.

Даже если при испытании не возникло отказов, для ускоренного испытания может быть определен верхний предел значения частоты отказов λ_c.

Пример

- 20 испытуемых контактов ($n = 20$);
- длительность испытания $N = (5 \times 10^6)$ циклов оперирования (для ускоренных испытаний);
- контакт № 1 поврежден после 100000 циклов оперирования;
- контакт № 2 поврежден после 400000 циклов оперирования;
- контакт № 3 поврежден после $(1,5 \times 10^6)$ циклов оперирования;
- контакт № 4 поврежден после $(2,5 \times 10^6)$ циклов оперирования;
- контакты № 5 и № 6 повреждены после (4×10^5) циклов оперирования;
- контакты № 7—20 выдержали (5×10^6) циклов оперирования без отказов.

$n = 20$;

$r = 6$;

$N^* = 10^5 + (0,4 \times 10^6) + (1,5 \times 10^6) + (2,5 \times 10^6) + [2 \times (4 \times 10^6)] + [14 \times (5 \times 10^6)] = 82,5 \times 10^6$.

$\lambda_{ob} = 6/82,5 \times 10^6 = 0,7 \times 10^{-7}$ отказов/циклов оперирования.

При уровне достоверности 90 % , $K_c = 10,55$ (по таблице 1).

$\lambda_c = 10,55/(82,5 \times 10^6) = 1,3 \times 10^{-7}$ отказов/циклов оперирования.

Расчетное число циклов наработки до отказа $m_c = 7,7 \times 10^6$ циклов оперирования.

9.2.3 Оценка λ_c для заменяемых поврежденных объектов

Если объект поврежден, он заменяется новым. Все отказы, возникающие при испытании, учитываются.

$\lambda_{ob} = r / N^*$,

где r — общее число отказов;

$N^* = n \times N$;

$\lambda_c = K_c /N^*$,

где K_c — условный коэффициент (см. таблицу 1).

Пример

Условия те же, что и в предыдущем примере:

- 20 испытуемых контактов и дополнительные контакты для замены поврежденных ($n = 20$);
- длительность испытания $N = (5 \times 10^6)$ циклов оперирования (для ускоренных испытаний);
- контакт № 1 поврежден после $(0,1 \times 10^6)$ циклов оперирования. Он был заменен на новый, который прошел до конца испытания без отказов;
- контакт № 2 поврежден после $(0,4 \times 10^6)$ циклов оперирования. Он был заменен на новый, который прошел до конца испытания без отказов;
- контакт № 3 поврежден после (1,5 x 10^6) циклов оперирования. Он был заменен на новый, который был поврежден после (3×10^5) циклов оперирования, т. е. на $(4,5 \times 10^5)$ цикле оперирования. Затем он был заменен на новый, который прошел до конца испытания без отказов;
- контакт № 4 поврежден после $(2,5 \times 10^6)$ циклов оперирования. Он был заменен на новый, который прошел до конца испытания без отказов;
- контакты № 5 и № 6 повреждены после (4×10^6) циклов оперирования. Они были заменены на новые, которые прошли до конца испытания без отказов;
- контакты № 7—20 выдержали (5×10^6) циклов оперирования без отказов.

$N = 20$;

$R = 7$;

$N^* = 20 \times (5 \times 10^6) = 10^8$.

$\lambda_{ob} = 7/10^8$ или $\lambda_{ob} = 0,7 \times 10^{-7}$ отказов/циклов оперирования.

При уровне достоверности 90 % $K_c = 11,75$ (по таблице 1);

$\lambda_c = 11,75/10^8 = 1,2 \times 10^{-7}$ отказов/циклов оперирования.

Расчетное число циклов наработки до отказа $m_c = 8,3 \times 10^5$ циклов оперирования.

Таблица 1 — Значения коэффициента K_c для ускоренного испытания

Число отказов r	Значения K_c при уровне достоверности c	
	c = 60 %	c = 90 %
0	0,915	2,305
1	2,020	3,890
2	3,105	5,300
3	4,175	6,700
4	5,250	8,000
5	6,300	9,250
6	7,350	10,550
7	8,400	11,750
8	9,450	13,000
9	10,500	14,200
10	11,500	15,400
11	12,550	16,600
12	13,600	17,800
13	14,600	18,950
14	15,650	20,150
15	16,700	21,300
16	17,700	22,450
17	18,750	23,600
18	19,800	24,750
19	20,750	25,900
20	21,850	27,050
21	22,850	28,200
22	23,900	29,300
23	24,900	30,450
24	25,950	31,600
Если число отказов более 24, то применяют формулу $K_c = 0.25\,[(4r + 1)^{1/2} + B]^2$, где: - B = 0,253 для c = 60 %; - B = 1,280 для c = 90 %.		

10 Информация, включаемая в протокол испытаний

В протоколе испытаний должны быть указаны:

- выбранные нормативные характеристики для базового метода: U, I, U_{kd}, t_d;
- характеристики нагрузок при исследовании активных нагрузок: U_{ON}, U_{OFF}, t_{ON}, t_{OFF} и т. д.;
- схемы соединений и условия монтажа;
- рабочие условия: частота оперирования, средняя скорость приводного устройства (при наличии), число значительных отключений и их длительность (и состояние контакта — разомкнут или замкнут — во время этих отключений), особые условия окружающей среды;
- если испытание проводят на активной нагрузке, должны быть отмечены изменения функциональных характеристик (включая тепловую стабилизацию). Должны быть указаны характеристики счетчиков (время срабатывания, чувствительность и т. д.)

Рекомендуемые формы информации для протокола испытаний приведены в приложении А.

Приложение А
(обязательное)

Рекомендуемые формы информации, предоставляемой изготовителем

Сведения об испытуемых контактах
Наименование изготовителя: Обозначение типа контактов: Форма контактов (см. *ГОСТ Р 50030.5.1* (рисунок 4)):

Сведения об активной нагрузке (при ее наличии)
Вид нагрузки: Наименование изготовителя: Обозначение типа: Условия монтажа: Способ контроля нагрузки (например, счетчик, цифровой вольтметр, логическая схема): - время срабатывания: - чувствительность: Характеристики нагрузки: - напряжение включения: U_{ON} = ... В; - время включения: t_{ON} = ... мс; - напряжение отключения: U_{OFF} = ... В; - время отключения: t_{OFF} = ... мс

Условия окружающей среды
Нормальные (см. *ГОСТ 11478* (подраздел 5.3)): да — нет Если нет — указать, какие:

Типовые испытания		
Ссылки на стандарты и отдельные пункты	Описание испытания и требования к нему	Испытательные параметры и результаты испытаний
6.1.1 6.1.2	Базовый метод Альтернативный метод	да — нет да — нет

Электрические характеристики		
6.3.1.1	Напряжение источника питания U (постоянного или переменного тока) Указать,если постоянный ток, выпрямленный: Ток, I	..... В да — нет ..... мА
ГОСТ Р 50030.1 (подпункт 4.3.4.3) 7.1 7.1	Циклов оперирования Падение напряжения в поврежденном контакте $U_{кс}$ Время дефекта $t_д$	.....циклов/ч ..... В ..... мс

Механические характеристики		
ГОСТ Р 50030.5.1 (подпункт 8.3.2.1)	Скорость приводного устройства (если имеется). Для поворотных выключателей — угловая скорость:	..... мс

Характеристики испытания — результаты	
Число испытуемых объектов в начале испытания	n = ...
Число циклов оперирования	N = ...
Замена поврежденных контактов	да — нет
Число отказов	r = ...
Суммарное число циклов оперирования (см. 9.2.2 и 9.2.3)	N^* = ...
Уровень достоверности	c = 60 %, 90 %
Коэффициент K_c (по таблице 1)	K_c = ...
Экспериментальная частота отказов (отказов/циклов оперирования) $\lambda_c = K_c / N^*$	λ_c = ...
Число наработанных оперирований до отказа (циклов оперирования) $m_c = 1/\lambda_c$	m_c = ...

Приложение ДА
(обязательное)

Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики и требования национальных стандартов Российской Федерации на электротехнические изделия

(Эти требования являются дополнительными относительно требований МЭК 60947-5-4 и приведены для учета основополагающих стандартов, действующих в Российской Федерации и устанавливающих требования в части внешних воздействующих факторов, порядок постановки продукции на производство, а также другие требования.)

Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики и требования национальных стандартов Российской Федерации на электротехнические изделия, — по ГОСТ Р 50030.1 (приложение R).

Приложение ДБ
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ Р 50030-1—2007 (МЭК 60947-1—2004)	MOD	МЭК 60947-1:2004 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 1. Общие правила
ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (МЭК 60947-5-1–2003)	MOD	МЭК 60947-5-1:2003 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 5-1. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления
ГОСТ Р 51841—2001 (МЭК 61131-2—92)	MOD	МЭК 61131-2:1992 Микроконтроллеры программируемые. Часть 2: Требования к оборудованию и испытания
ГОСТ 11478—88 (МЭК 68-1—88)	MOD	МЭК 60068-1:1988 Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.

Библиография

[1] МЭК 60050-191—1990 Международный электротехнический словарь. Глава 191: Надежность и качество услуг
(IEC 60050-191:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 191: Dependability and quality of service
Amendment 1 (1999)
Amendment 2 (2002)

[2] МЭК 60050-151—1978 Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 151: Электрические и магнитные устройства
(IEC 60050-151:1978 International
Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 151: Electrical and magnetic devices)

[3] МЭК 60068-2 (все части) Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания
(IEC 60068-2 (all parts) Environmental testing — Part 2: Tests)

[4] МЭК 60605-6—97 Испытание аппаратуры на надежность. Часть 6. Испытания на достоверность допущения постоянной частоты отказов или постоянной интенсивности отказов
(IEC 60605-6:1997 Equipment reliability testing — Part 6: Tests for the validity of the constant failure rate or constant failure intensity assumptions)

УДК 621.316.5.027:006.354 ОКС 29.120.40 Е71 ОКП 3420

Ключевые слова: аппараты и элементы коммутации, цепи управления, характеристики слаботочных контактов, технические требования, испытания

Редактор *Е. С. Котлярова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Л. Я. Митрофанова*
Компьютерная верстка *В. Н. Романовой*

Сдано в набор 04.12.2012. Подписано в печать 09.04.2013. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,80. Тираж 118 экз. Зак. 2008.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.

gost.e-ecolog.ru